



BASE
DET 1-3, 4

PARTS
DET 1

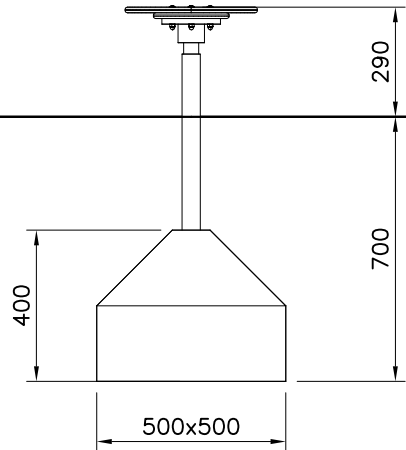

— EN/AS Impact Area 8.8 m²
- - - Falling Space 8.8 m²
Max Falling Height 600 mm

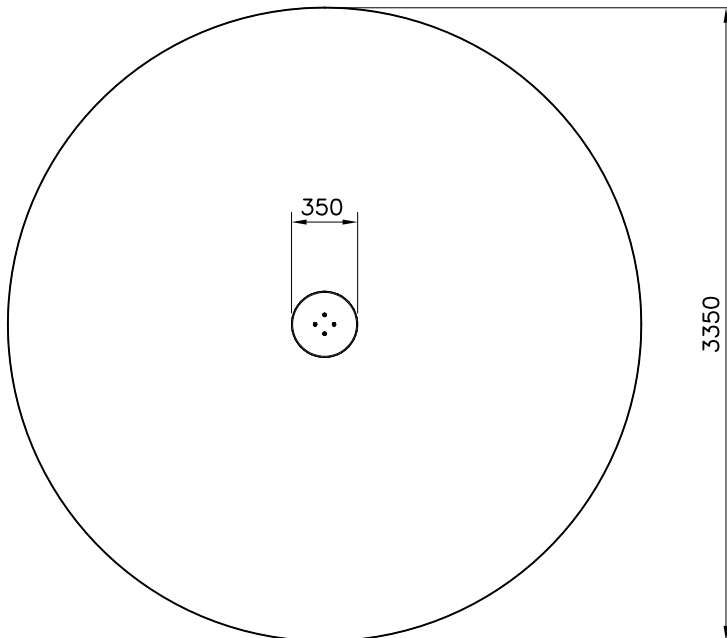

① 702844	PCS	② 702845	PCS
	1		1
Ø350x15		Ø200x15	
③ 903562	PCS	④ 909868	PCS
	1		4
		M8x50	
⑤ 909633	PCS	⑥ 702341	PCS
	4		1
M8		90x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

JOLI CLOXX OPTION PLATES	24.6.2009
--------------------------	-----------

PRODUCT	SIZE	YEL	RED	DARK GRA	LIGHT GRA
220012M	1034x310x20	No	702443	703059	No
220013M	850x776x20	No	702396	703061	No
220031M	Ø350x15	No	702846	702844	No
	Ø200x15	No	No	702845	No
220032M	Ø350x15	No	702846	702844	No
	Ø200x15	No	No	702845	No
220033M	Ø1200x20	No	No	702852	703060
	850x776x15	703058	702850	No	No

<p>DET 1</p> <p>M8x50</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 2</p> <p>M8x60 902625</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 3</p>
<p>DET 4</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 5</p> <p>90Nm</p> <p>M12x110</p> <p>Ø24/13</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 6</p> <p>M12x120 Ø24/12 904801</p> <p>907621</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 7</p> <p>M12x40</p> <p>M12</p> <p>902012</p>	<p>DET 8</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>903388</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 9</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>702850</p> <p>M8x30</p> <p>903388</p>
<p>DET 10</p> <p>902623</p> <p>M8</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 11</p> <p>M8x30</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8</p>	<p>DET 12</p> <p>902624</p>

<p>DET 13</p> <p>M10x50</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10</p>	<p>DET 14</p> <p>M10x40</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10</p>	<p>DET 15</p> <p>M10x40 (901487)</p> <p>Ø20/10.5x2 (901302)</p> <p>M10 (909637)</p>
<p>DET 16</p> <p>903572</p> <p>903567</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 17</p> <p>M12x90 901994</p> <p>M12</p>	<p>DET 18</p> <p>M12x120</p> <p>M12</p> <p>903574</p>
<p>DET 19</p> <p>M12x90</p> <p>M12</p> <p>902157</p>	<p>DET 20</p> <p>M12</p> <p>901994</p> <p>M12x120</p>	<p>DET 21</p> <p>M8x60</p> <p>M8</p> <p>905067</p>
<p>DET 22</p> <p>703062</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 23</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 24</p> <p>901958</p> <p>903577</p>

DET 25-26

M12x120

904100


904015

904102

Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.

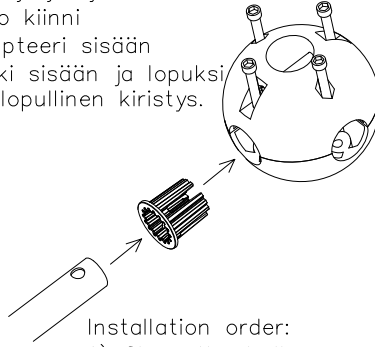

Installation order:


- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.

DET 27

904103

Ø18/10

M10x80

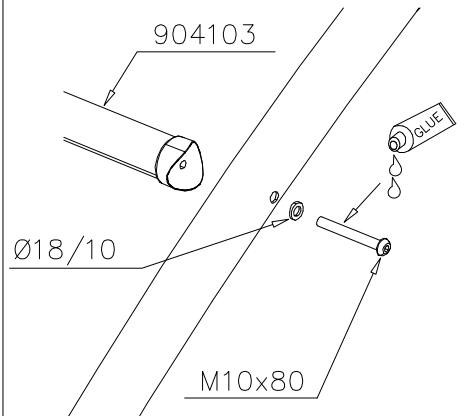

DET 28

906621

M12x35
(909347)


M12

906620


Ø24/13

M12x30
(903149)

M12 → 60 Nm

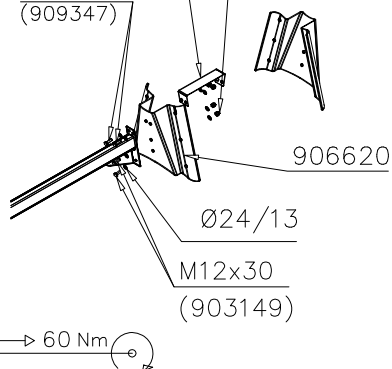


DET 29



M10x50 (905140)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

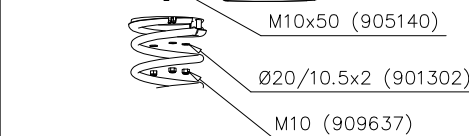


DET 30

M10x35 (902252)

19x21x25 (903193)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

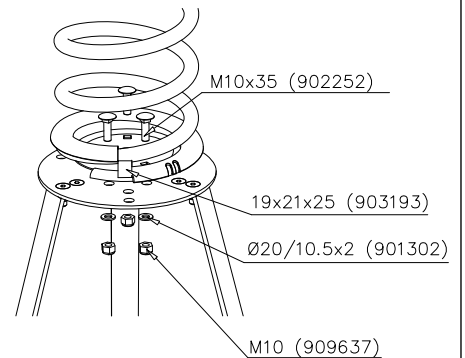

DET 31

M12 → 60 Nm


M12x30

Ø24/13

M10 → 45 Nm

M12

904422

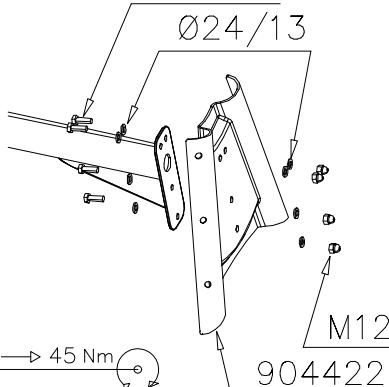


DET 32

M12 → 60 Nm

M12x100

Ø24/13

M12
904422

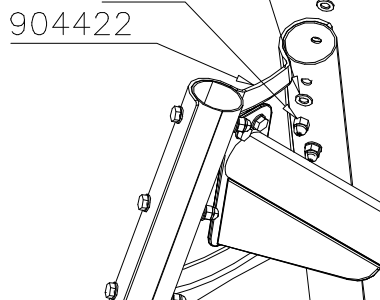

DET 33


M12

904801

904428


904430

904904

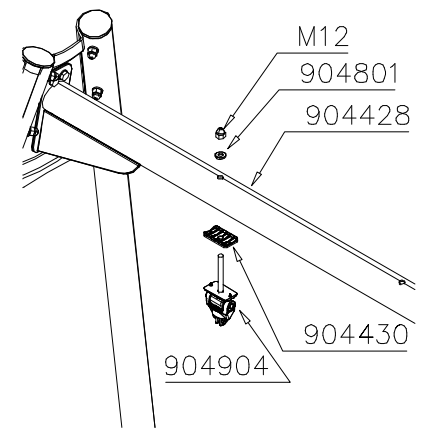


DET 34

904800












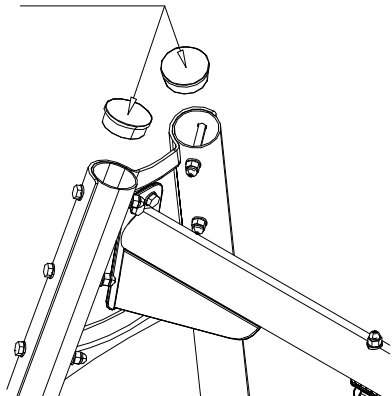


DET 35












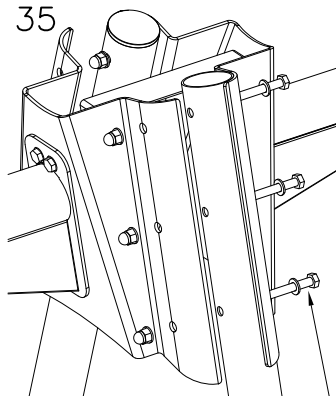


M12x110

DET 36

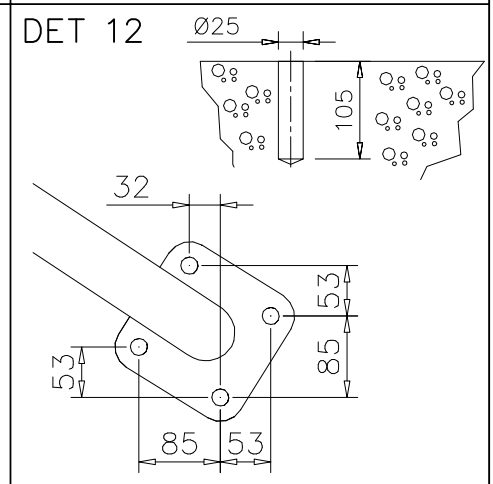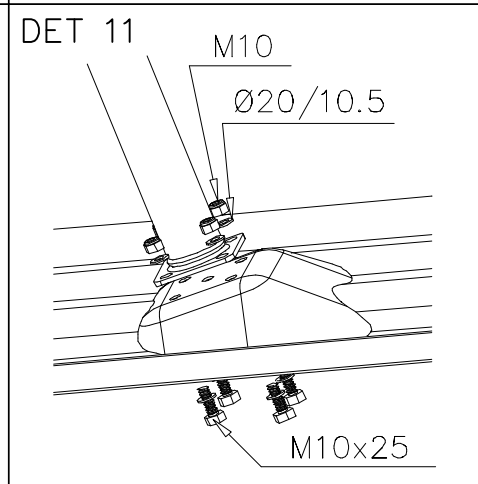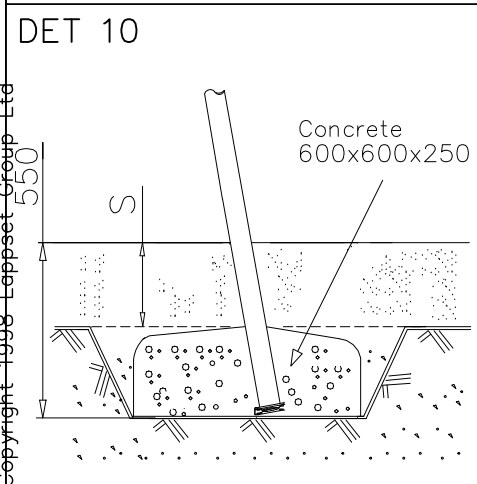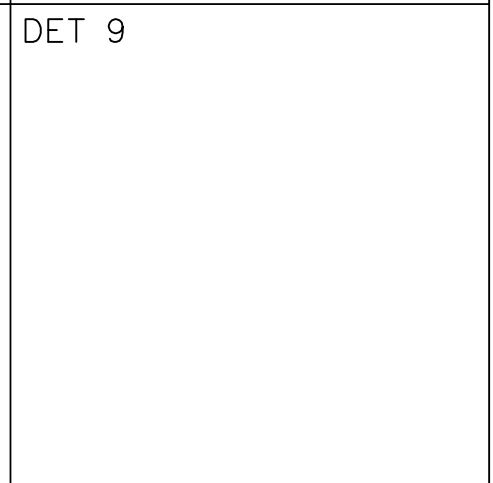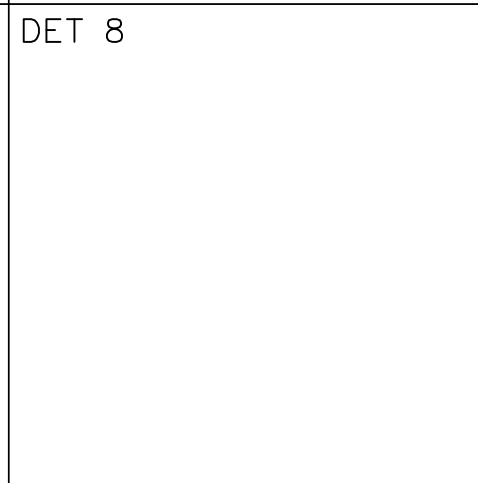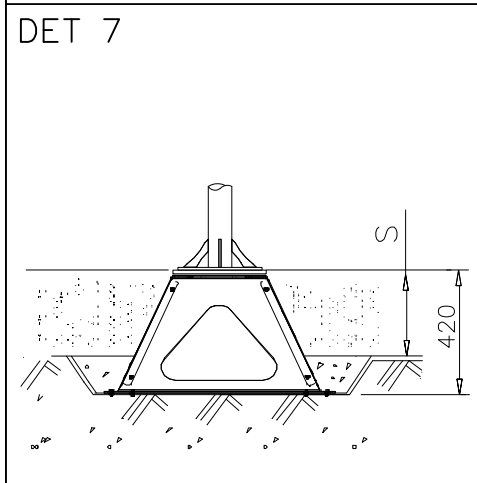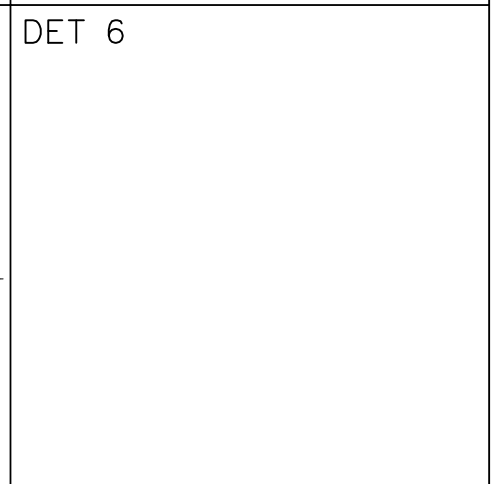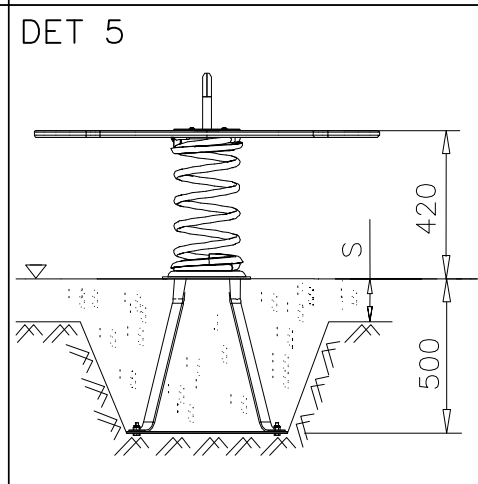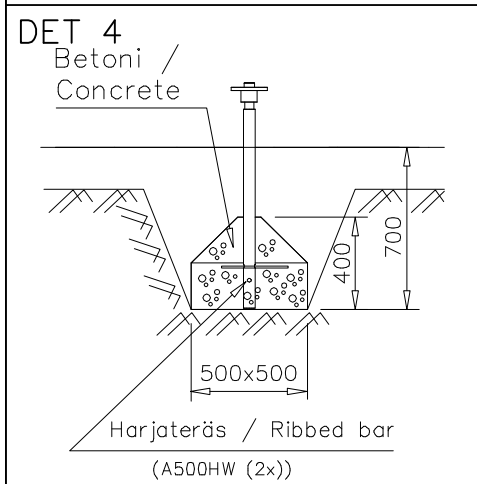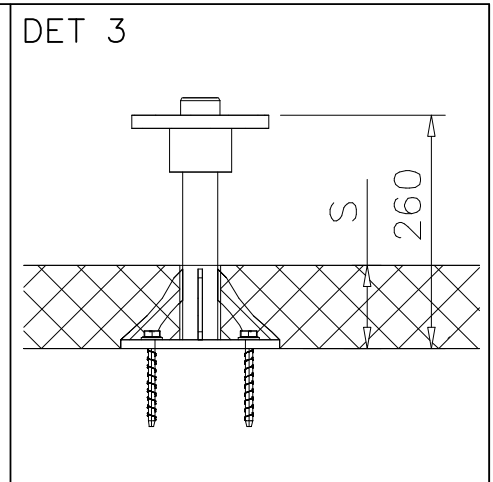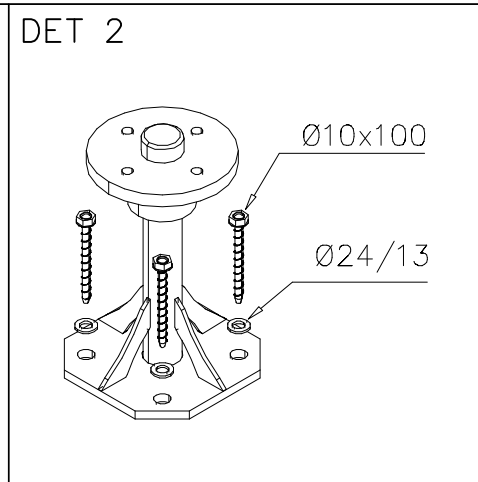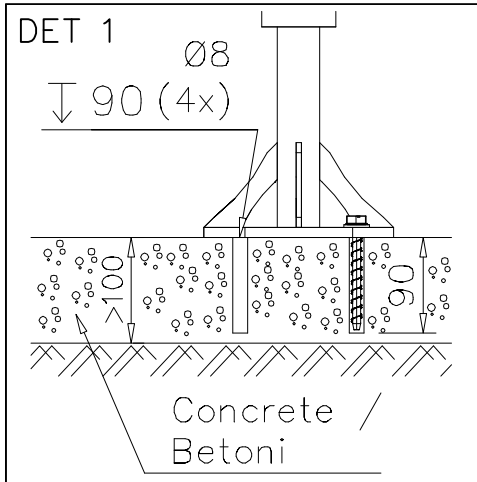

<p>DET 13</p> <p>140 Nm</p> <p>M16x110 Ø30/17x3</p>	<p>DET 14</p> <p>M12x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12</p>	<p>DET 15</p> <p>Concrete 500x500x200</p> <p>600</p> <p>Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))</p>
<p>DET 16</p> <p>M12x60</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12</p>	<p>DET 17</p> <p>M12x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12</p>	<p>DET 18</p> <p>Concrete 500x500x200</p> <p>600</p> <p>Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))</p>
<p>DET 19</p> <p>ATT! Drilling can be done via hole in rotating flange.</p> <p>Ø8 ↓ 80 (4x)</p> <p>Concrete / Betoni</p> <p>>100</p>	<p>DET 20</p> <p>Ø10x100</p> <p>Ø24/13</p>	<p>DET 21</p> <p>110</p> <p>Concrete / Betoni</p> <p>S</p>
<p>DET 22</p> <p>M10</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10x40</p>	<p>DET 23</p> <p>Ø10 ↓ 90 (4x)</p> <p>>100</p> <p>S</p> <p>Betoni / Concrete</p> <p>Safety surface</p>	<p>DET 24</p> <p>M10</p> <p>M10x100</p>

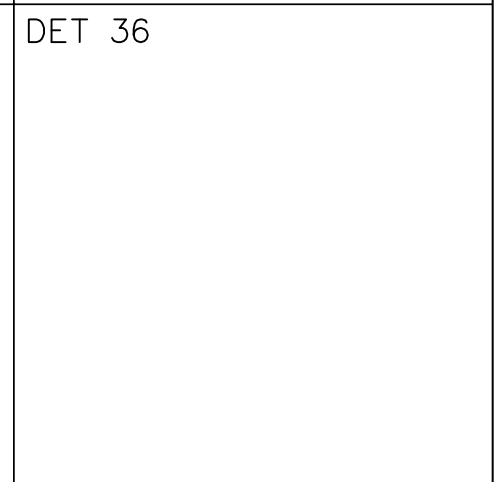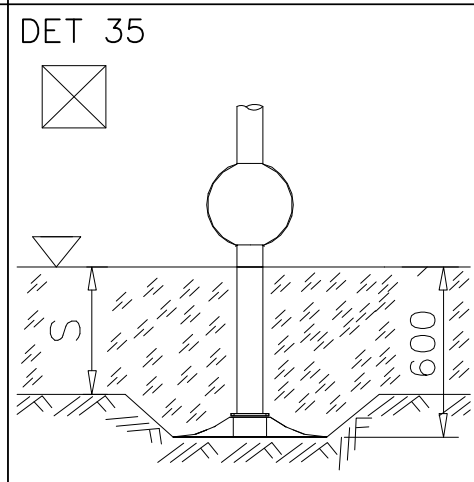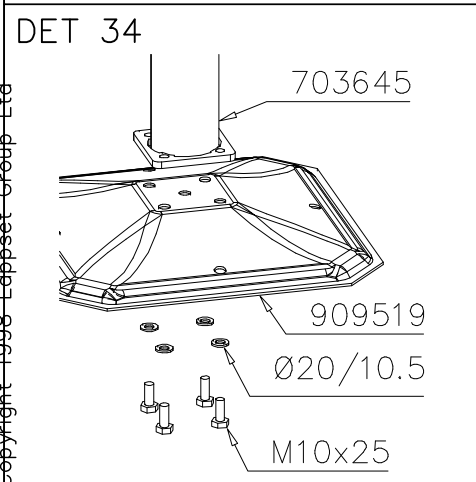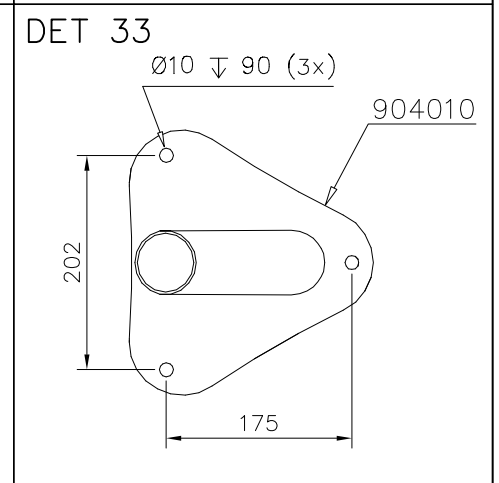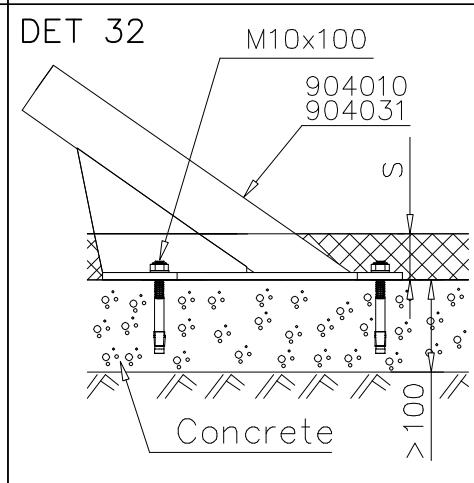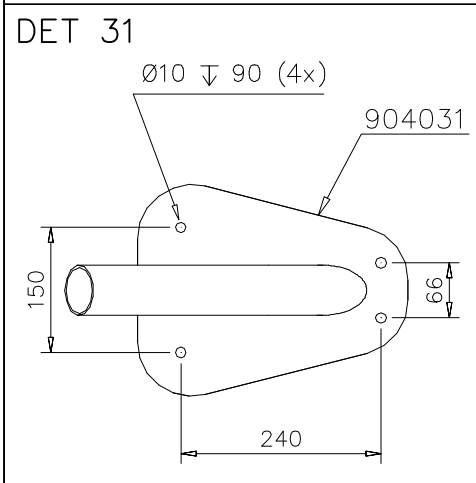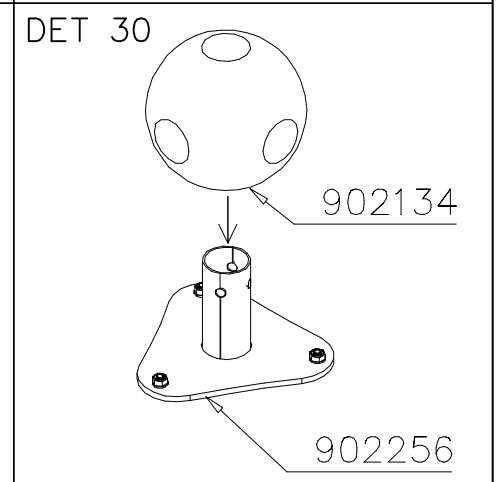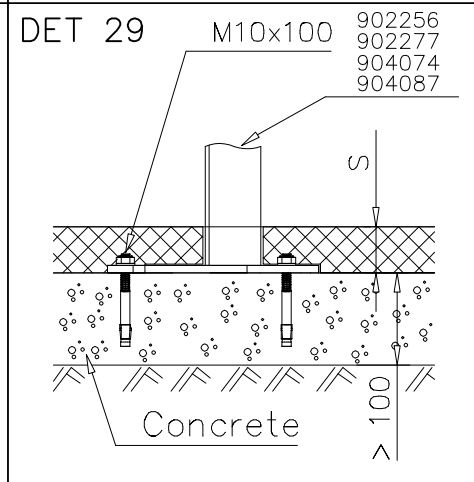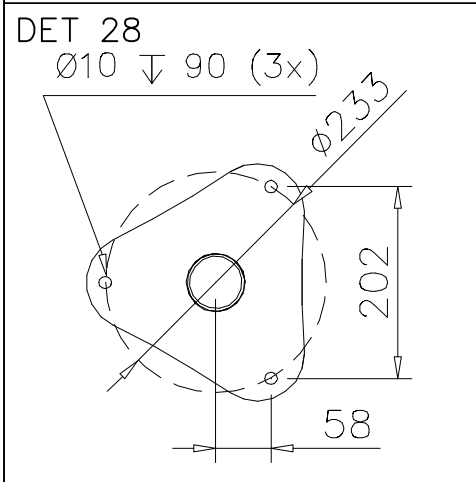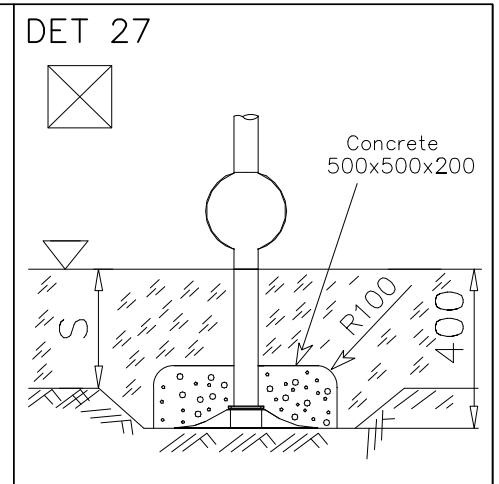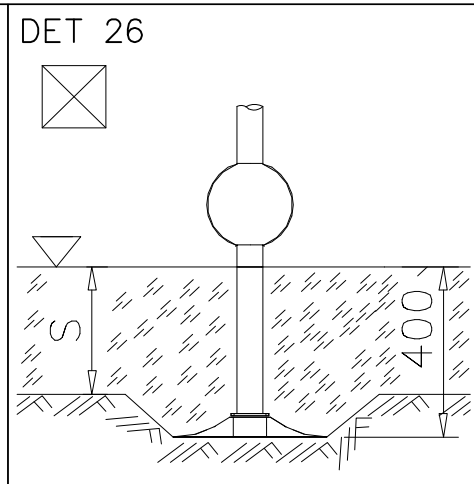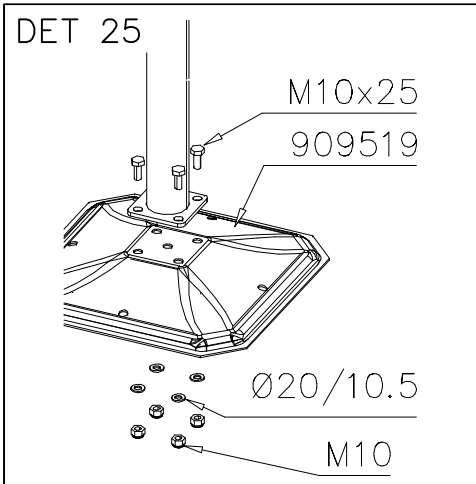

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.